

LA FONTANA DELLO ZODIACO PRESSO LA VILLA PONTIFICIA DI CASTEL GANDOLFO

La fontana dello zodiaco è inclusa nella Villa Pontificia dei castelli romani, in un'area di 55 ettari compresa tra i paesi di Castel Gandolfo e Albano Laziale.

Costituita da giardini e ville, fu concessa dallo stato italiano nel 1929 con i Patti Lateranensi, ed è considerata zona extraterritoriale della Santa Sede.

Fin dal 1623, con il Papa Urbano VIII, le ville pontificie di Castel Gandolfo, costituiscono la residenza estiva suburbana dei Pontefici.










Venne rivestita a mosaico nella prima metà degli anni '50 ad opera dei mosaicisti dello studio del mosaico della reverenda Fabbrica di San Pietro che realizzarono il rivestimento interno della vasca con dodici ovali contenenti raffigurazioni dei segni zodiacali, inseriti su un fondo azzurro eseguito con tessere in smalto di circa 1,5 cm. per lato nel quale sono incluse stelle di dimensione variabile dagli 8 ai 12 centimetri, realizzate con tessere di oro da un centimetro.





Particolare è la lavorazione dei dodici segni zodiacali eseguiti in monocromia con tessere da un centimetro, di quattro tonalità di oro, dal ramino scuro al gaggia. Quelle che vediamo sono le raffigurazioni zodiacali prima dell'intervento di restauro.

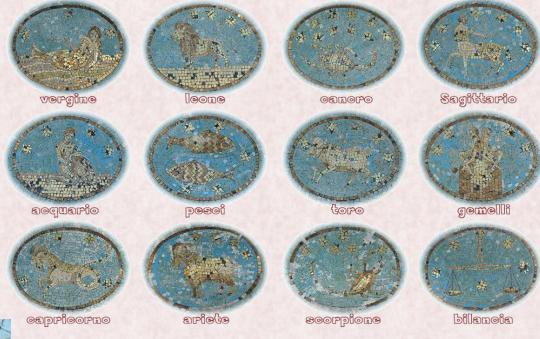




Particolari sono anche i contorni interni alle figure, realizzati con tessere in filato di colore viola scuro.

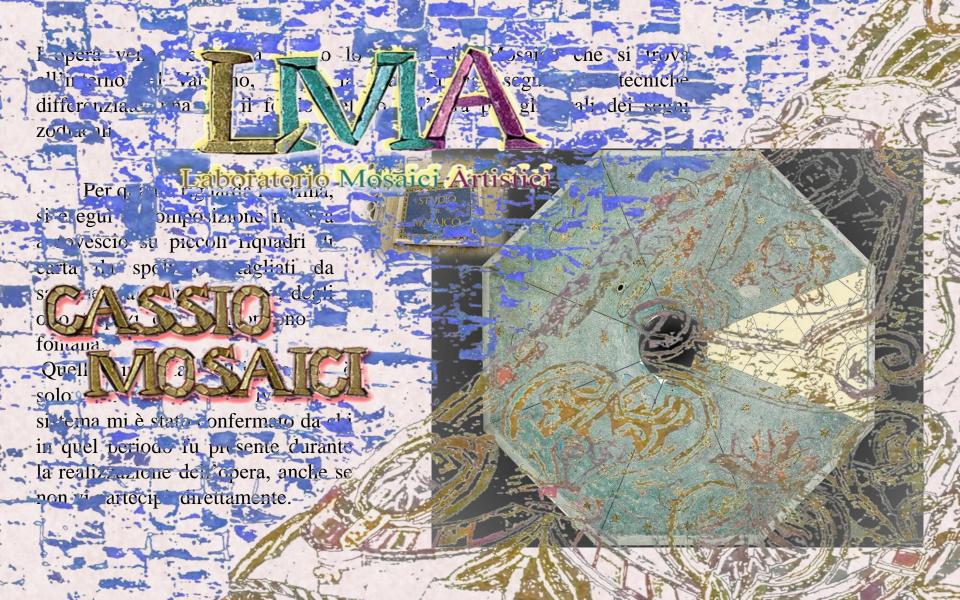

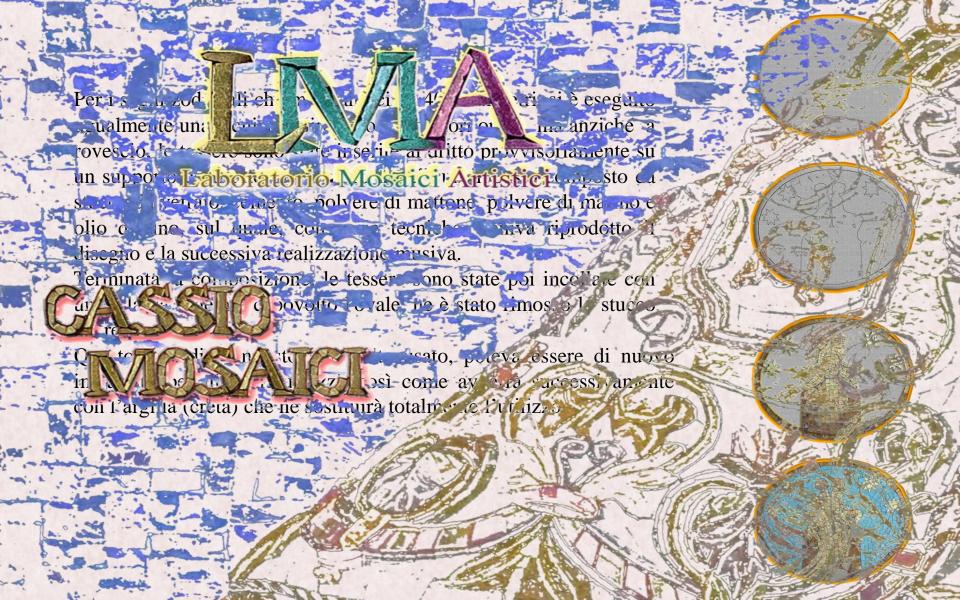





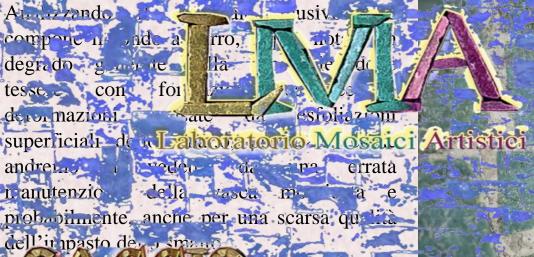



Ac ava leare questa ultima polesi è il lei soto che si può fera con tessere musive azzone ascrite in successivi restauri le quali, nelle evirte ziano al una variazione nella strutura e aella crossio.


Come possiamo vedere da un esame visivo al microscopio della sezione di una tessera originale ricavata tra le più integre, essa si presenta interessata da una vasta rete di crepe e micro lesioni che la percorrono per tutta la compagine.

La pasta vitrea è relativamente poco bollosa.

Dal punto di vista cromatico la pasta si presenta di colore azzurro ma sono molto evidenti i fenomeni di degrado che hanno portato sulla sua superficie, al viraggio al verde dei gruppi cromofori. L'alterazione inizia dall'esterno e si propaga verso l'interno percorrendo, in maniera preferenziale, le lesioni strutturali della tessera. Dai risultati delle analisi eseguite sulla porzione azzurra della tessera e nelle zone dove si presenta l'alterazione cromatica si può osservare come tale alterazione è collegata essenzialmente all'interazione del cloro con il gruppo cromoforo, che nel caso delle tessere azzurre è il rame.

Questa interazione, causata presumibilmente dall'utilizzo di prodotti clorati per la manutenzione della fontana, è anche quasi certamente alla base delle lesioni strutturali evidenziati nel corpo della tessera.



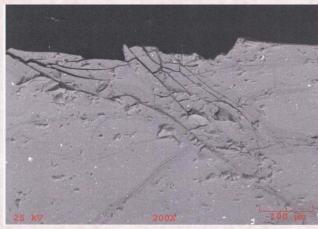

Fotomontaggio di 12 riprese in luce riflessa ingr. reali 50x

Diverso è il degrado delle tessere con lamina metallica in oro, composte da una base in smalto scuro e dalla lamina superficiale protetta da un sottile strato di vetro.

Come spesso accade, a questo tipo di materiale si verifica un deterioramento della lamina metallica causato dalla perdita della cartellina protettiva superficiale.

Quindi sulla base di questi risultati, si è stabilita la tipologia degli interventi nonché la metodica da applicare, per la quale si doveva tenere conto, anche della funzionalità e dell'utilizzo finale a cui era destinato quel rivestimento.

Di conseguenza alcuni canoni dei più recenti criteri della moderna conservazione andavano, pertanto, rivisti o non considerati.





IL RESTAURO

Le procedure di restauro eseguite, per ridare funzionalità e interezza, al rivestimento musivo, sono state:

- Rimozione, per le sole tessere azzurre, dello strato superficiale degradato, causa del viraggio cromoforo.
- Consolidamento della struttura vetrosa.
- Integrazione del materiale musivo mancante.
- Ricostituzione della malta di commessura tra le tessere.
 - Applicazione del protettivo finale.






D'altro canto il colore di quelle tessere reinserite nel successivo restauro, aveva ragione di essere dal fatto che ogni buon mosaicista, trova l'esatta tonalità da confrontare poi con i campionari, andandola a ricercare nell'interno, cioè dallo spacco del materiale originale.


Per la seconda fase, ovvero per il consolidamento della struttura vetrosa, abbiamo ritenuto opportuno utilizzare un silicato in solvente e più specificatamente del Rhodorsil rc 70 composto dal 50% da tetraethyl silicato in ragia de aromatizzata. Il prodotto è stato applicato senza diluizioni, in fasi ripetute di qualche ora, fino a che non si è più ravvisata la rapida evaporazione del solvente, ovvero fino a che non si è mantenuto un certo tono nella colorazione delle tessere.

Sono stati utilizzati per questa operazione, cinquanta litri di prodotto su una superficie totale di circa 21 metri quadrati; quindi un consumo di circa 2,4 litri per metro quadrato.





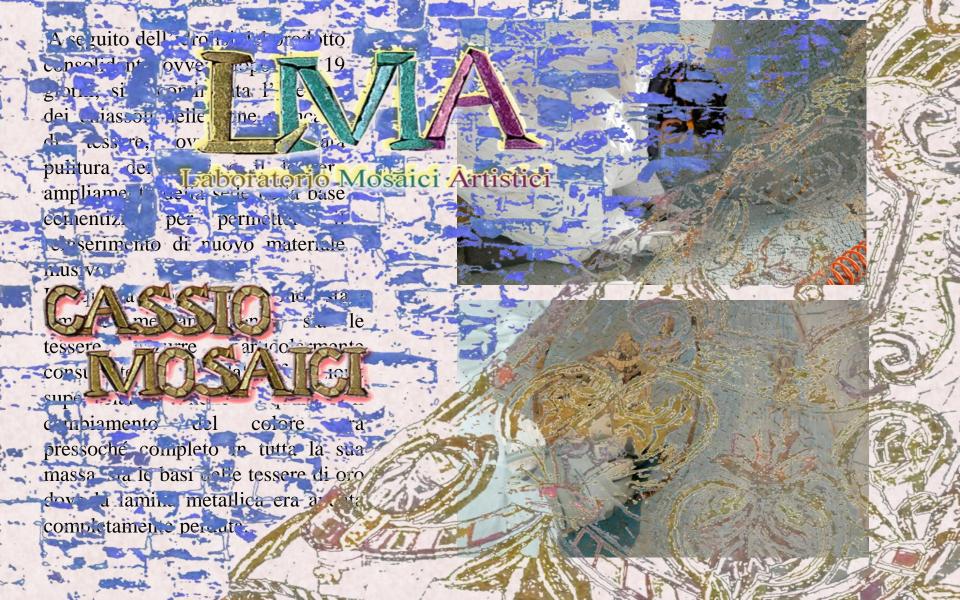

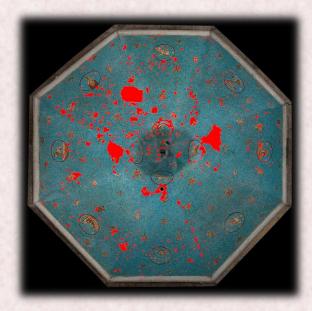

La pianta a sinistra documenta con estrema esattezza, le zone di materiale reinserito.

Per le porzioni del massetto di sottofondo dove si erano creati dei rigonfiamenti, i vuoti sono stati riempiti mediante infiltrazioni di resina epossidica bi componente (araldite)

La reintegrazione musiva ha visto il completamento di tutte le porzioni mancanti di tessere, compresa la ricostruzione di parti dei segni zodiacali, eseguiti in base a una semplice e immediata interpretazione del disegno.





Il mat male musivo ndlizzato è stato scene in bose al camp ma i i a nou dicin tier esaua nte, p ma' a u u si è scelto la toto la, d il manorisurato com ouza di fapbi canzzaro cannelli di tre centimetri per salogitatonio. Mosalci Aitistici vista del pre este la del sizia (buccia), soluzione esta che cormalmen nde pri chace it colore e che in questo caso ha agraciato un illigro inclumation avon nel marenale



P10, adatia all'applicatione di mosaico

vetoso in ambienti umidi.





Un'alt o proble de risolve a crano de in ua management de color e al. m meteorologiche erano irrigazi

Tale fattore d'unidita, è stato damoso non tanto qua la la fontam erc in funzione ma pei momenti d'inattività e di conseguente svuotamento. Oltretetto per noi in quelle condizioni di permeazioni laterare noi applicare prodoca e condizioni o prote ivi finali.





Il restauro si è così concluso con l'applicazione del protettivo idro-oleorepellente a base acquosa, risultato dalle prove di analisi, AFW 730.

La fontana è attualmente in funzione e degnamente integrata nei magnifici giardini della Villa Pontificia.



